

## 107年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
1	107.01.19	臺中市東勢區公所	臺中市東勢區慶東里客家永續環境營造計畫	甲等	80	53.89%	1.產銷班工區有一處鋼網牆柱有漏漿及崩開現象；其餘鋼網牆澆置混凝土搗實不確實，有許多孔洞、部分鋼網牆內空心，必須確實補強，以免日後漏水。 2.慶成3、4巷有積水現象，鋪設石板面層時，須考量既有之鑄鐵蓋、電信管、漏水管等高度，使石板之平整度、坡度平順。	怡泰營造有限公司
2	107.01.23	高雄市杉林區公所	高雄市杉林區公所周邊公共環境改善工程	乙等	78	26.50%	1.部分施工架踏板與設計圖不符(單塊)，未依規定滿鋪、縫隙過大，由其是轉彎處，安全疑慮高。 2.公所右側圍牆上既有各式配線配管應做適度保護，以避免施工中受損，容易堵塞或漏電。	大禾營造有限公司
3	107.01.29	苗栗縣公館鄉公所	苗栗縣公館鄉館南村客庄多功能活動廣場營造計畫	乙等	75	75.14%	1.入口地磚鋪設之紅色陶磚材料色澤差異太大、品質不佳，部分磚面灰斑；人文解說廊道磚牆部分清水磚材質不佳，且有缺口破損之不合格材料，磚縫深淺不一致，未拆除重作，不符合規範。 2.施工進度持續嚴重落後，承包廠商進度管理不良，雖提出趕工計畫，但內容過於簡單、流於形式，且未落實執行。	欣岳營造有限公司
4	107.01.31	屏東縣政府客家事務處	屏東縣內埔鄉新北勢庄文化廊道暨社區生活空間環境營造工程	甲等	81	79.99%	1.東方伯公高壓磚地坪與活動中心犬走抵石子地面及入口斜坡道鋪設不平整；醬油工廠主題牆抵石面底部有少部分孔洞，宜作修補，不銹鋼金屬飾條部分表面有污漬，部分銲接處色差仍大，應作拋光處理；醬油工廠有一處RC窗框有破損、鋼筋裸露，請修復。 2.東方伯公工地圍籬內側既有排水溝溝蓋應使用防砂網保護，以避免施工中砂石掉入溝中造成阻塞。	士鴻營造股份有限公司
5	107.01.31	屏東縣內埔鄉公所	內埔天后宮客家生活環境營造整建工程	甲等	83	62.00%	1.景觀高燈RC基座倒角處少部分有漏漿現象，應拋平處理；廣場左側投樹燈具與RC基座間隙過大，宜作調整。 2.戶外電箱周圍木格柵表面塗漆表面受雨水影響有沖蝕現象，少數格柵施工中有受損現象，該更換者應做更換。	安峰土木包工業
6	107.02.23	桃園市政府文化局	楊梅故事園區-楊梅國中校長及教職員宿舍群修復工程	甲等	82	67.26%	1.C展示區外玻璃屋頂大雨棚之鋼構組合有螺栓結合不符合規範之情形；C棟集成材接合螺栓生鏽，且螺栓未突出螺帽二牙。 2.施工圍籬下方未設防溢座，防止泥水溢流，污染周邊道路及環境。	毅國營造有限公司
7	107.03.14	苗栗縣大湖鄉公所	大湖鄉生活文化廣場整體環境營造工程	甲等	82	65.81%	1.排水邊溝完成面不平整，牆頂表面有微小龜裂，為滲治瑕疵，且邊溝牆頂外露部分未施作倒角，不合工程習性。 2.牆面美化四周貼石材部分，其石板與牆面黏結之砂漿，有中空現象，請全面檢視補平，避免脫落。	九州土木工程有限公司
8	107.03.20	桃園市政府文化局	鍾肇政文學生活園區整體修復工程	乙等	76	81.50%	1.日式宿舍(右側入口處)玄關平頂處，有漏水不良現象，不符合規範。 2.櫥櫃木門扇及隔間木門扇，推拉不易、裝設不良等現象，不符合規範。	申安營造股份有限公司
9	107.03.21	臺中市大甲區公所	大甲區孟春客庄聚落至日南驛站生活街區環境改造工程	乙等	79	67.57%	1.卵石堆砌不美觀，如：卵石較扁面與尖端面混雜一起。 2.水圳旁所設立欄杆空隙太大，易生落水事故，須設立危險警告標示。	德記營造有限公司
10	107.03.28	嘉義縣竹崎鄉公所	迓觀音請媽祖-白杞寮客庄信仰文化傳承空間營造工程	乙等	79	20.00%	1.永安宮之廁所暨儲藏室污水、排水管之基礎不穩固，須以角鐵、鐵件固定，以免脫落；牆面之污水管須以鐵件固定；水塔支撐架須再補漆，以免生鏽。 2.懷德堂塊石堆砌不美觀，如：塊石較扁面、尖端面與裂痕面混雜一起。	唐肯營造有限公司
11	107.04.10	花蓮縣政府建設處	花蓮縣南區客家文化生活圈『繞境祈福、詩路行腳-發現客庄廟會新氣象』第一期工程	甲等	81	82.55%	1.義民亭工區之交通錐老舊褪色且無反光帶，灌水式活動欄破損褪色，亦無警告號誌。 2.義民亭工區材料任意堆置，如：砂石料堆置現場未覆蓋及未妥善保護。	順基工程有限公司
12	107.04.24	花蓮縣壽豐鄉公所	壽豐鄉豐田客家廊道文化生活環境營造第2期工程	甲等	81	75.13%	1.水車支撐施工，暴露之鋼筋未加蓋或加裝護套等防護設施。 2.卵(塊)石堆砌不符合契約規定，如：水圳美化、圍牆美化。	友上營造有限公司
13	107.04.30	臺中市石岡區公所	東豐線廊支線土牛客家文化館周邊改善工程	乙等	78	78.01%	1.土牛運動公園樹穴及碎石步道土壤整地，有雜草、石塊、有機物...等雜物未確實清除，施工前應全部清除。 2.台三線進入文化館路口意象基座及土牛客家文化館前入口側花台面貼磁磚，其磚縫未依圖說規定施作、完成面對縫不良、轉角磚縫施作完整性不足...等不良現象，不符合規範。	長橋營造有限公司
14	107.05.22	屏東縣政府客家事務處	竹田鄉羅羅村達達港水岸環境場域工程	乙等	78	63.38%	1.14座景觀燈桿設備接地導線外露，請將接地導線改至燈桿內側施作。 2.臨時用電設備之配電箱內防水功能不足，未安裝防止感電用漏電斷路器以及應隨時上鎖並設置接地型3孔式插座。	士鴻營造股份有限公司
15	107.05.25	新竹縣政府文化局	新竹縣縣定古蹟北埔姜阿新故宅修復及再利用工程案	甲等	85	73.70%	1.於建築物室內高差2公尺以上處施工，請依標準架設符合規定之臨時施工架，以避免危險。 2.『風簷板』部分板縫過大，未妥善修補。	道行營造有限公司
16	107.05.29	苗栗縣大湖鄉公所	苗栗縣大湖鄉羅福星紀念館文化及產業空間改善規劃工程	乙等	76	37.40%	1.1樓新砌牆體之部分角隅尖銳，邊緣未導角圓滑處理。 2.4樓露台欄杆拆除後，邊緣未設置安全防墜或阻隔設施。	天乙營造有限公司
17	107.05.31	高雄市杉林區公所	杉林客家信仰中心-樂善堂週邊客家生活環境改造工程	甲等	81	47.80%	1.前院關公雕像基座出線盒開口周圍收邊宜加強，並宜加蓋保護以避免雨水侵入管路。 2.前院圍牆旁排水溝鍍鋅格柵應設置防砂網，以避免過多砂土掉落排水溝。	信毅營造有限公司

107年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第	查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商	
18	107.06.05	新竹縣峨眉鄉公所	峨眉鄉峨眉流域遊湖懷舊計畫-扁擔古道步徑整建計畫	乙等	78	59.47%	1.步道兩側未依設計圖施工說明規定，設置簡易排水溝、截水溝、過水路；枕木步道及砌石步道內逕流水排水之考量，請再檢討。 2.新開路段枕木碎石步道(1K+500-1K+820)之起點僅以黃色隔離帶阻隔，由於該步道現無民眾使用，且有蛇類出沒，為人員安全考量，應使用拒馬及交通錐、連桿全面阻絕，禁止非施工人員進入。	磐東營造股份有限公司
19	107.06.12	苗栗縣後龍鎮公所	後龍鎮豐富社區客庄文化聚落空間節點串連及環境改善工程	乙等	75	26.29%	1.工作場所暴露水管、部分鐵件過於凸出，易造成擦傷等傷害，未採取適當之防護設施。 2.施工進度持續嚴重落後，承攬廠商進度管理不良，趕工計畫未奉核定；監造單位亦未監督承攬廠商採取有效趕工對策。	誠大土木包工業
20	107.06.26	花蓮縣吉安鄉公所	【縱谷客家第一庄】第三部曲-吉野舊庄街「永吉興安」客庄地景串珠計畫	乙等	76	35.32%	1.C工區入口意象臨排水溝渠邊未作防墜警示或設施，側邊有高差2公尺以上之大排水溝渠、且有斜坡，有施工安全、墜落之疑慮，未設置符合規定之安全護欄及警示帶等防墜措施不足，未符合規範。 2.目前工期已使用達75%，而實際完成工作量僅約30%，工程進度有嚴重落後之疑慮，施工進度管理不佳。	東新營造有限公司
21	107.06.29	苗栗縣南庄鄉公所	南庄鄉客庄在地情-南庄老街永昌宮周邊環境改善工程	乙等	75	89.98%	1.人行道欄杆銲接不符合規定。 2.入口紅磚花台磚縫與規範不符且有上下垂直銲接(未作交丁)、正面弧形完成面不符合規定。	常益營造有限公司
22	107.07.10	宜蘭縣冬山鄉公所	冬山阿萊城、火燒城(聚落水圳廟埕)客庄生活故事廊帶工程	甲等	81	62.23%	1.水圳兩側堆砌卵石不合規範，漿砌卵石護坡其頂面應以砂漿抹平，卵石間空隙並以砂漿勾縫。 2.伯公廟工區部分陰井清潔孔模板有鐵釘，未加防護警告設施，應將鐵釘拔除或釘入模板。	家祥營造有限公司
23	107.07.13	南投縣草屯鎮公所	發現客家身影。南投客家窗-龍泉圳周邊客庄環境營造規劃設計暨工程計畫-工程部分	甲等	80	62.20%	1.人行步道鋪設部分之高壓混凝土磚未適當切割，切割面凹凸不齊、地磚部分未對齊；路緣石與原有地面相接處高高低低，須妥善處理，以免發生交通事故。 2.北勢生態蓮花池景觀美化搭設之工作架，未符合規定應補作連桿、部分斜撐未用插梢固定，亦無踢腳板。	宇翔營造有限公司
24	107.07.24	新竹縣政府農業處	新竹縣臺灣客家文化暨農業創新園區(空間配置規劃運用計畫)	甲等	81	100.00%	1.街屋二樓DIY教室外側廊道欄杆洗石子角偶尖銳，邊緣未倒角處理。 2.打水河道水車之固定鐵件材料有浮銹情形。	臺發營造有限公司
25	107.07.30	新竹縣政府文化局	新竹縣縣定古蹟新埔范氏家廟修復及再利用工程案	甲等	83	63.77%	1.磚之間或坐磚與牆體之界面，有破損、缺漏...等不良現象，未妥善修補；牆體頂部與屋面之牆土，未妥善壓實及穩固，不符合需求。 2.施工架鋼管接頭處有以鐵線綁紮情形。	道行營造有限公司
26	107.08.03	新竹縣寶山鄉公所	寶山鄉新城村、寶斗村、深井村、三峰村-古車路棧道改善及伯公廟周邊綠美化計畫案	甲等	81	77.35%	1.擋土牆洩水孔部分位置設置不良。 2.部分管路口未以管帽加以保護，而以瓦斯槍熱融合方式封管。	志佳營造有限公司
27	107.08.08	苗栗縣頭份市公所	頭份市客家文化生活圈街頭環境營造計畫	乙等	78	65.46%	1.工區A上地標公園花台清水磚有白華、污漬、灰泥...等不良現象，未確實清理、勾縫寬度不一、完成面部分欠平順。 2.工區A長廊下方左右各有一個既有電插座脫落，未以插座防塵蓋防護，恐有感電。	迦樂營造有限公司
28	107.08.10	苗栗縣苗栗市公所	苗栗市水圳沿岸環境營造三期計畫工程	乙等	77	63.42%	1.新設RC牆護欄頂部抵石子護角壓條施作未密合、不完整、缺漏...等缺陷，未確實修補。 2.羊寮坑橋護欄基座未按照設計圖施作(圖號：10)預埋膨脹螺栓。	天乙營造有限公司
29	107.08.15	花蓮縣鳳林鎮公所	鳳鄉E起來-建構『互動藝術文化的客庄文物館』永續發展推動計畫	乙等	76	69.90%	1.天花板輕鋼架吊桿裝設不合規範，如：吊桿歪斜、間距不一。 2.臨時用電設備電線未防護。	鈺德營造有限公司
30	107.08.24	新竹縣新埔鎮公所	新埔鎮第一市場周邊步道環境串聯及空間改善規劃設計暨工程案	甲等	80	91.91%	1.水溝蓋板與地磚之間隙部分落差大，線形欠平順，收邊不佳。 2.鋁製托線架吊索垂直度、固定螺栓、與既有吊扇安全距離不符合規定，部分吊桿(間距1.5m以下)歪斜。	德鴻營造有限公司
31	107.08.31	新竹縣峨眉鄉公所	峨眉鄉中盛村客庄長青互助環境營造計畫	乙等	77	76.47%	1.活動中心廚房磚牆上方之鋁製格柵底座材料收邊相當尖銳。 2.活動中心廚房磚牆上方之鋁製格柵底座、按裝、固定不符合需求。	磐東營造股份有限公司
32	107.09.04	苗栗縣公館鄉公所	公館鄉水圳軸線環境營造一期計畫	甲等	81	52.64%	1.泉州埤工區「水岸護欄」抵石子護欄收縮縫未依設計圖施工，有破損、脫落...等不良現象，未修補；貼卵石，密合度不佳、壓實度不良，不合規範。 2.泉州埤工區既有護欄增設洩水孔，部分孔底高出路面無法排水，不符合需求。	立宇土木包工業
33	107.09.12	臺中市政府觀光旅遊局	東豐自行車綠廊客庄觀光場域優化工程	乙等	77	80.29%	1.壓花地坪施工基礎未確實夯實；點焊鋼絲網保護層墊塊設置不符合規定，保護層控制不佳。 2.梅子車站屋頂塑木施工留下螺絲孔目很多需儘速補平；屋頂原設基座多處龜裂，需依規定修補；木構屋頂側封板與斜樑未密合、約有2-3mm間隙。	元泰豐營造有限公司

107年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第	查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商	
34	107.09.14	苗栗縣銅鑼鄉公所	銅鑼鄉銅鑼村炮仗花聊天穿炮仗花公園設施修繕計畫	乙等	78	85.62%	1.既有花架除銹不全，部分鐵片及螺栓墊片生銹，花廊道部分H型鋼有浮銹；原有鋼構除銹面應再加強，尤其兩鋼板垂直相接面，清除乾淨後應即塗保護膜。 2.不銹鋼欄杆管與管銜接處部分未滿焊、部份焊道不佳、焊接面不平順，應磨平改善；花廊道有一支H型鋼表面粗糙不平整。	九州土木工程 有限公司
35	107.09.19	桃園市政府都市發展局	崙坪文化地景園區-客家工藝聚落營造計畫工程	乙等	78	57.73%	1.牆面及樓板鋼筋組立施工照片顯示保護層墊塊不足；C棟戶外牆筋保護層不足，僅約1cm。 2.臨時用電設備電線未防護，未裝設端子，有跳火疑慮；臨時配電箱未上鎖。	侑甫營造工程 有限公司
36	107.09.21	新竹縣湖口鄉公所	客家文化生活和產業環境營造計畫-湖口老街形象重塑	乙等	78	52.22%	1.水溝蓋板鋼筋沒有墊塊，保護層不足。 2.花崗石地磚完成面洩水坡度不佳、排水不良；人孔與手孔未調升至地坪高程，有積水之不良現象。	鴻錦營造工程 有限公司
37	107.10.16	桃園市立圖書館	桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館室內裝修工程	甲等	80	91.97%	1.舞台設備控制箱內無接地端子。 2.出線盒四周砂漿或披土殘渣未清除、外露電線未防護。	遠東開發室內 裝修股份有限 公司
38	107.10.17	苗栗縣大湖鄉公所	大窩客家先民古圳文化生態園區設施改善綠化工程	乙等	76	34.00%	1.停車場兩遮C型鋼焊接方式不符合規定，焊道面不平整、點焊長度不一、立柱未滿焊、停車場兩遮型鋼切割開口處亦未作防銹處理。 2.三連潭古圳道原有拱橋欄杆拆除後，未設置符合規定之防墜設施。	沅通營造有限 公司
39	107.10.29	臺中市政府教育局	歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	乙等	77	78.63%	1.高架路燈基座鋼底板與RC基座放置位置有偏差、固定螺栓之數量與設計圖說不符、螺栓突出太多未確實切除...等缺失。 2.高壓路緣石轉角處銜接收邊不良、線形不平順，介面處理不當，外觀不佳。	苑裡營造有限 公司
40	107.11.02	花蓮縣瑞穗鄉公所	花蓮縣瑞穗鄉打馬煙三元宮客家信仰圈周邊環境營造計畫	乙等	76	98.10%	1.點焊鋼絲網之部分鋼筋表面有浮銹，且墊塊不符規定、保護層不足。 2.工地現場材料、機具任意堆置，未妥善分類整理保護堆放，影響環境及動線。	晉昌營造有限 公司
41	107.11.06	花蓮縣富里鄉公所	縣境之南客里文心-公埔街區客家文化生活環境營造計畫	甲等	81	82.28%	1.門坊基座之磚縫深淺不一。 2.岩框影像版有自攻螺絲突出面版、下緣尖銳，未倒角成圓滑狀。	順基工程有限 公司
42	107.11.07	屏東縣佳冬鄉公所	佳冬鄉透紅佳人夢想樂園活化計畫	乙等	78	84.51%	1.蓮霧公園周邊緣石於轉角接續處，未以切45度角施作，以致留下三角形開口，不美觀，圓弧接縫需以水泥砂漿填補。 2.蓮霧公園內「透紅佳人意象」鋼構基座預埋螺栓露出螺牙數過長，請加裝化妝螺帽及底座間隙以無收縮水泥漿填平。	偉晉營造有限 公司
43	107.11.16	高雄市美濃區公所	美濃菸葉輔導站後續周邊環境景觀改善計畫-美濃湖排水河岸景觀改善工程	甲等	81	38.18%	1.步道磚下之回填級配料有粒料分離之不良現象，不符合規範，請改善。 2.工區尾端三角地之路緣石與既有建物或水溝之界面，未妥善收邊處理。	明田營造有限 公司
44	107.11.20	基隆市文化局	基隆市客家文化會館內部生活環境改善工程	乙等	76	78.72%	1.屋頂落水頭設置不當，且防水塗刷及抗裂纖維網未延伸至落水管。 2.管路未以吊架固定或垂放天花板、管路與設備之間使用之軟管長度不足。	台新室內裝修 有限公司
45	107.11.30	新竹縣湖口鄉公所	客家文化生活和產業環境營造計畫-湖口老街形象重塑(複查)	乙等	78	84.86%	1.未澆置混凝土水溝蓋板尚有不符合材料未清除，如：殘餘砂漿等。 2.『原有石塊鋪面』與『花崗石鋪面』之間縫寬窄不一、部分過寬，未妥善處理。	鴻錦營造工程 有限公司
46	107.12.05	桃園市政府都市發展局	崙坪文化地景園區-客家工藝聚落營造計畫工程(複查)	乙等	78	57.22%	1.A棟鋼樑下緣及牆面頂部之界面平直度不佳，且部分牆體有污損，有礙觀瞻。 2.C棟室外樓梯各階平整度不佳、施工粗糙。	侑甫營造工程 有限公司
47	107.12.07	苗栗縣大湖鄉公所	大窩客家先民古圳文化生態園區設施改善綠化工程(複查)	乙等	78	85.74%	1.工區(二)木棧道野溪側無防墜設施。 2.三連潭古圳新設橋梁高差2公尺以上未設符合規定護欄與防護措施。	沅通營造有限 公司
48	107.12.11	屏東縣政府客家事務處	「晴耕雨讀客家庄」屏東縣佳冬昌隆國小客庄示範改善計畫	甲等	82	75.87%	1.造型牆後方、陶磚步道兩側以及綠廊牆花台植栽沃土回填料中有磚塊、混凝土塊等雜物，應做清理。 2.陶磚步道前後入口處抵石面與陶磚間銜接不平順、有高低差；陶磚步道與既有廣場銜接面亦有高低差之情形。	佳翔土木包工 業
49	107.12.14	南投縣仁愛鄉公所	楓黃流水又一庄-仁愛鄉楓林社區客庄夥房及水圳技藝展現工程	乙等	78	43.66%	1.第二工區周邊材料及雜物堆置紊亂應改善，如：鋼筋未墊高與覆蓋保護。 2.第三工區客家造型牆有一支大排水管路出口突出抵石子牆面且破損。	富亦營造有限 公司