

110年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
1	1100112	桃園市政府新建工程處	臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程	甲等	83	79.50%	1.管線貫穿防火隔間牆開口處的切割及防火填塞，未妥善填充處理。 2.入口廣場擋土牆抵石子完成面不平整、有孔洞、裂縫等問題，且多處抵石子牆面有黑色垂流水紋影響美觀。	直佑營造股份有限公司
2	1100112	桃園市龍潭區公所	龍潭區佳安里十一份客庄文化大道建置工程	乙等	78	42.45%	1.人行道邊緣石與原有抵石子牆之間的空縫過寬、過深，未確實填滿塞實。 2.工地現場木材突出人行道過長，未立即切除或採取適當防護設施。	茂聖營造工程股份有限公司
3	1100113	屏東縣政府客家事務處	屏東縣客家文物館館內空間改善暨性別平等友善環境營造及地下室展演空間再造工程	甲等	82	36.41%	1.污水管路(吊管)進行方向改變時，未採用順水T之型式或未以兩個45度彎頭銜接，請再檢視。 2.排水管路管道間內有留設既有垂直通氣管，但是新做廁所用之室內污水管路(吊管)時，卻未裝設水平通氣管接入管道間既有垂直幹管通氣管，是否有完整設置，請再全面檢視。	士鴻營造股份有限公司
4	1100121	花蓮縣花蓮市公所	花蓮市舊鐵道遊廊蛋黃區潛力倍增計畫	乙等	77	30.21%	1.高壓磚、仿古磚、壓花收邊磚、古樸陶塊均已施作中，依施工說明，其底土需夯實整平。壓實密度(或乾密度)需大於90%以上，惟查並無夯實試驗紀錄資料。 2.工區外有暴露之鋼筋伸入工區內(如鐵路號誌附近有放樣鋼筋未加裝防護設施)，未予移除或適當處理，易生刺傷事故。	宏齊營造有限公司
5	1100126	高雄市杉林區公所	客庄杉林南迎賓-月眉橋古碑暨黃家夥房周邊帶狀改善計畫工程	甲等	81	37.46%	1.工區一：新設停車場之L型擋土牆回填土高度太高，已超出回填碎石級配30公分厚，再加PC鋪面15公分之合計厚度，請挖除超填部分後再按圖施作。 2.矮燈基座螺栓欠保護套。	大禾營造有限公司
6	1100203	新竹縣政府文化局	新竹縣縣定古蹟北埔慈天宮修復工程案	甲等	81	82.06%	1.桁木墩接須考慮結構安全，以免日後下陷。 2.(1)出簷尺磚上方之防水層，未超過封簷板位置，防水率較不足。(2)三川殿次間歸帶旁之瓦片，尚未清除，拆除後防水層務必深入歸帶並上捲；另兩廊屋面亦同。	立環營造股份有限公司
7	1100208	桃園市政府客家事務局	1895乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程	甲等	81	89.97%	1.地景遊戲場混凝土完成面施工粗糙，有粒料分離等不良現象，其混凝土之澆置、搗實及修補、冷縫均不符合規範，應妥善修補。 2.施工中停車場梯廳入口上下設備不符合規定；電梯開口邊未設置符合規定之護欄，現場安全設施不足，請再加強。	開源營造股份有限公司
8	1100226	苗栗縣通霄鎮公所	苗栗縣通霄鎮慈后宮廟埕空間營造工程	甲等	81	87.22%	1.左側環山步道階梯級高及水平度差異略大。 2.步道及廣場基礎夯實紀錄少、頻率低。	建鑫營造有限公司
9	1100226	苗栗縣通霄鎮公所	通霄鎮烏眉坑客家古城漢原界古道計畫	乙等	78	49.30%	1.施工中模板支撐、繫條、斜撐等設置不良，且斜撐直接置於土壤中，基座欠穩固。 2.步道外緣回填碎石級配不符合規範，粒料分離。	辰星營造有限公司
10	1100302	高雄市六龜區公所	客庄亮點計畫-六龜區彩蝶谷生態計畫	甲等	81	39.82%	1.停車場綠帶範圍回填碎石級配料，部分粒徑過大，不符合規定，請清除，以免影響植物生長。 2.工區沿線臨接道路現場交通警告安全措施不足，部分交通錐無反光導標，如新設奉茶亭。	盛暉營造有限公司
11	1100311	桃園市政府工務局新建工程處	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程	甲等	81	81.95%	1.各類管線穿越牆、版或穿越防火區牆等，部分鑿打開口後之管路周邊尚未填縫(含外牆止水)或未依規定以防火材料填充等。 2.消防火警探測器之裝置位置，部分未符合規範，例如：火警探測器之裝置位置，部分距出口未達1.5公尺以上等。	菁木營造有限公司
12	1100311	桃園市楊梅區公所	幸福富岡客家生活環境營造工程	乙等	76	27.12%	1.部分結構物尺寸與設計圖不符，例如：(1)水漾民生陞「景觀植栽優化」施作工項的規格與圖說規範不符。(2)富岡車站前人行道熱浸鍍鋅格柵水溝蓋板及框架尺寸、台電變電箱景觀美化量體現場規格數量與圖說規定不符。 2.(1)水漾民生陞磚造平房「彩繪打卡點」，部分施設未符合規範，例如：打卡點現場彩繪面積(580cm*240cm)與圖號A3-02打卡點設置工程細部立面圖(600cm*300cm)標示不符，請檢討釐清；牆面油漆部分均勻度不佳，有礙觀瞻，不符規範。(2)富岡火車站「紙樓地面」完成面施工平整度不佳。	展旭營造工程股份有限公司
13	1100312	苗栗縣獅潭鄉公所	109年度苗栗縣獅潭鄉新店村義民廟及周邊設施整合改善工程	甲等	81	31.44%	1.新設緣石工區，部分臨接緣石之既有混凝土有破損；花台少部分石材表面破損。 2.未施工期間仍應巡查工地，逐日檢查填寫職業安全及交通維持檢查表；義民廟階梯放樣鐵釘及模板固定鐵釘凸出，未彎曲或加蓋防護。	金勝欣營造有限公司

110年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
14	1100317	屏東縣政府客家事務處	麟洛國小勤學廊道暨客語生活環境空間營造工程	甲等	82	57.55%	1.原有地面土方摻雜木屑、雜物及較大石塊，請檢除再回填客土。 2.前庭區木平台工區澆置混凝土地坪，表面泌水太多致部分表面有起砂情形，影響品質，請改善。	佑晉土木包工業
15	1100324	苗栗縣政府文化觀光局	苗栗縣歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」整體修復工程案	甲等	83	57.43%	1.內牆粉刷打底之施工縫位置有不平整之情形，請檢討。建議於施工縫位置增加輔助灰誌，以解決上述問題；有一處內牆粉刷打底於門框上方出現45度角裂縫，請檢討改善。 2.施工架之鋼管拼接，部分未以八字扣施作，請再全面檢視。	棟泰營造有限公司
16	1100324	苗栗縣頭份市公所	頭份市花現美人茶老崎茶道串連及解說指示設施整合工程	乙等	79	38.10%	1.工區3入口陶磚階梯之第1階，有明顯積水積泥現象，恐有造成未來使用者滑倒之虞，請立即改善。 2.工區3砌石陶磚座椅兩側第1塊面磚基底不穩，請加強固定，以避免使用者坐時翻轉脫落；工區4擋土牆僅有水泥砂漿粉刷，且有吊橋油漆掉落污染牆面及地面之情形，外表亦有破損修補痕跡，影響整體外觀。另室外粉刷使用外露型塑膠灰誌壓條，容易因熱漲冷縮造成老化破損，且會於兩者介面產生細裂紋，尚未施工區域應禁止使用。另請注意以角鏟刀施作圓角，以處理陽角收頭，避免碰撞破損。	沅通營造有限公司
17	1100419	花蓮縣光復鄉公所	光復鄉百年糖業大和蔗工故事廊道營造計畫	甲等	81	76.91%	1.D工區廁所牆外地面有放樣鋼筋，未加裝防護設施。 2.各工區入口處未以拒馬標示禁止無關人員擅入工區，應加強。	展信營造有限公司
18	1100423	彰化縣溪湖鎮公所	溪湖巫厝石鵝尋客蹤亮點計畫工程案	乙等	77	38.54%	1.鋼筋材料任意堆置，未以枕木隔離地面、帆布覆蓋，鋼筋容易生鏽。 2.舊有樟樹應設立樹圍石，以保護樟樹，並確保行車安全。	仲佳營造有限公司
19	1100428	桃園市大溪區公所	大溪區瑞源里落羽松大道生活環境營造計畫	乙等	78	20.16%	1.化糞池管線使用一般灰色PVC管，非採用橘色管。 2.開挖深度高差2公尺以上之工作場所邊緣未設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施。	宸都營造有限公司
20	1100428	新北市政府客家事務局	新北哈客樂園第2階段景觀營造工程	乙等	78	34.96%	1.水圳蛇籠護坡卵石堆砌不合規範，影響穩定及美觀。 2.停車場排水溝未加蓋段混凝土之側壁頂部有一處鋼筋未切除。	宏綠景觀股份有限公司
21	1100504	臺中市東勢區公所	「東勢街區整體環境營造提升第二期計畫(統包)」	乙等	77	50.67%	1.第二工區現場水溝蓋調整皆突出路面約2-3公分，通行有安全疑慮，尤以夜間更甚。 2.草地上多處殘留混凝土殘漿未清除。	威昌營造股份有限公司
22	1100507	新竹縣政府文化局	新瓦屋客家文化保存區無障礙友善環境及公廁改善工程案	乙等	78	23.39%	1.東側廁所外牆之磚縫深淺不一。 2.東側廁所部分蹲式馬桶與地坪磁磚之介面銜接不平順，有造成傷害疑慮。	容承工程有限公司
23	1100507	新竹縣政府工務處	竹北東興圳整體景觀再造計畫第二期接續工程	甲等	81	44.69%	1.民俗公園工區鄰接道路作業，交維警示措施不足，如交通錐無連桿等。應依職業安全衛生設施規則及道路交通標誌標線號誌設置規則，設置施工標誌號誌及護欄，以維施工安全。 2.各工區植生區塊有影響植物生長之雜物未清除，如磚塊、石塊等。	金春福營造有限公司
24	1100820	桃園市政府客家事務局	「桃園浪漫台三線客家文學之母-鍾肇政文學地景環境形塑計畫」工程採購案	甲等	80	48.70%	1.龍潭國小後門故事小徑最右側牆面未批土整平即上漆，表面粗糙。 2.龍潭國小後門故事小徑壓克力框架與牆面固定有一處螺栓過短，無處鎖螺帽。	秉陽營造有限公司
25	1100825	桃園市大溪區公所	大溪區瑞源里落羽松大道生活環境營造計畫(複查)	乙等	78	69.75%	1.客家紅磚公廁部分鋼構件鏢道不平整、鬆散，焊渣未清除即塗上防鏽漆。 2.落羽松路側乾砌石水岸砌石(水環境營造)完成面線型不佳、部分砌石間之孔隙大、石塊長徑未垂直於砌石面、許多石塊未妥予穩定排列，已掉入河道。	宸都營造有限公司
26	1100906	新竹縣關西鎮公所	新竹縣關西鎮景觀改造計畫第二期	乙等	78	94.57%	1.側懸式招牌固定與牆壁之方型鐵板底座，部分未確實平整密接鎖固於牆面。 2.側懸式招牌埋入牆面固定螺桿突出方型鐵板底座過長、且僅一顆螺絲鎖固，未以螺帽確實固著。	承申營造工程有限公司

110年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
27	1100908	桃園市政府工務局 新建工程處	臺灣客家茶文化館暨周邊 景觀工程(複查)	甲等	84	97.30%	1.擋土牆與路緣石間隙介面收尾不佳。 2.茶園植栽土壤流失嚴重，已出現多處沖蝕溝。	直佑營造股份有限公司
28	1100915	屏東縣政府客家事務處	「蜿蜒龍頸溪，民水情相連」龍頸溪水岸環境營造計畫(第一期工程)	甲等	82	19.44%	1.工區內已完成預埋之各式PVC配管出土段的保護宜加強，以避免被碰撞受損。 2.A工區部分天台托石子面陽角處的倒圓角不足。	旭德營造工程有限公司
29	1100916	宜蘭縣冬山鄉公所	冬山阿兼城、火燒城(聚落水圳廟埕)客庄生活故事廊帶二期工程	甲等	83	78.00%	1.故事館鋼構棚架之鋼樑接合部，於結構體上，鋼底座未確實密合且缺漏螺栓。 2.故事館屋頂欄杆扶手部分鬆脫，未妥善固定。	立環營造股份有限公司
30	1100929	苗栗縣政府水利處	苗栗義民廟友善生活環境改善工程	乙等	79	41.69%	1.廁所牆壁部分內層鋼筋之混凝土保護層不足1.5公分(甚或接近零)，不符合規定。 2.廁所牆壁側牆模板未整理、未塗布模板油脫模劑。	和新營造有限公司
31	1101013	臺中市東勢區公所	東勢區客庄禾埕場域建置計畫(統包)	乙等	78	58.53%	1.部分鋼構基礎鋼板與混凝土未密接，以鋼墊圈調整平整度，空隙宜以無收縮水泥砂漿補灌。 2.工區有塑膠空瓶、大石頭及木塊等未清理，影響環境。	欣群營造有限公司
32	1101019	桃園市政府工務局	浪漫臺三線指標系統整合暨形象識別建置工程	甲等	82	85.00%	1.方向指示牌面以螺絲鎖固於不銹鋼圓管處，應再增設螺帽，以維穩固及增進美觀。 2.神龍路側，龍潭邊立板式基礎不銹鋼板與混凝土地坪有空隙，宜以無收縮水泥砂漿填補。	瑞松科技彩繪有限公司
33	1101022	花蓮縣吉安鄉公所	吉安鄉南埔客家溯源計畫-海唇情深一客庄二期工程	甲等	82	49.01%	1.海濱伯公廟廁所管路出口未以管帽保護。 2.洄瀾灣濱海公園投光燈基礎有預留鋼筋未加裝護套。	玉卍營造工程有限公司
34	1101027	屏東縣政府客家事務處	前堆火燒庄-叛散埤右岸環境整備工程	甲等	81	33.24%	1.高壓磚接縫處或與路緣石間之補磚，切面未使用機械切割，平整度不佳。 2.固床工混凝土澆置面殘留少數鐵絲及鐵擋尖銳頭未剪除，請處理。	邑鑫營造有限公司
35	1101105	屏東縣內埔鄉公所	屏東縣內埔鄉興南村開基伯公暨社區環境景觀改善工程	甲等	81	87.11%	1.照明燈桿RC基礎之無收縮水泥有孔洞產生。 2.路燈開關箱底座與設計圖不符，突出之螺絲應加設螺帽，以維安全。	兄弟營造有限公司
36	1101110	高雄市美濃區公所	美濃廣善堂周邊環境改善工程	乙等	79	29.78%	1.工區內便道旁土石方堆積雜亂。 2.部分鋼筋材料任意放置在地面，未妥善保護。	大丹營造有限公司
37	1101112	彰化縣二林鎮公所	源成七界客家文化生活場域—二林八間酒莊街環境改善計畫	乙等	76	71.15%	1.工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。 2.金玉湖酒莊於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。	鎮山海營造股份有限公司
38	1101123	屏東縣政府文化處	屏東縣客家博物館-裝修及展示工程委託案	甲等	81	67.49%	1.牆或柱轉角之C型鋼立柱及門窗開口，請依圖說規定施作補強立柱。 2.輕隔間牆內投影設備用訊號線保護用CD管長度部分不足。	鑫禧室內裝修工程股份有限公司
39	1101206	高雄市政府客家事務委員會	新客家文化園區公廁增建工程	甲等	80	34.34%	1.增建女廁北側工區內施工架上下爬梯2至3層架間左側橫向拉桿設置不足。 2.增建女廁南側施工架踏板上不宜堆置模板固定用螺桿及交叉拉桿。	開登營造股份有限公司
40	1101208	屏東縣政府客家事務處	「蜿蜒龍頸溪，民水情相連」龍頸溪水岸環境營造計畫(第一期工程)(複查)	甲等	82	38.61%	1.木平台欄杆支柱之螺絲孔，部分未預留鎖固材，導致無法鎖固，請再檢視。 2.A區南側2.5m棧道A式護欄，鍍鋅方管及H型鋼之間，部分未滿焊，且焊點未防銹塗刷，塗裝表面普遍有浮銹斑點出現。	旭德營造工程有限公司

110年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
41	1101209	內政部營建署中區工程處	火車頭園區統包工程	甲等	82	5.49%	1.結構補強之混凝土表面殘留雜物(如鐵件)·例如擴柱及翼牆之混凝土表面螺桿、鐵釘等未清除。 2.火車餐廳地面電管管路出口未施以保護·易遭異物阻塞及雨水滲入·管路出口請以硬質管帽保護·避免裸空或以膠帶纏繞封口。	義力營造股份有限公司