

106年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
1	106.02.14	桃園市楊梅區公所	桃園縣楊梅客家新傳步道系統營造計畫(第二期)-「牛路崎、客家義」步道修復工程	乙等	76	81.52%	1.牛路崎步道、天梯步道、牛車路步道側溝排水坡度不符規範，修坡後土壤擾動未作水保設施，未作臨時擋土及植被養生。 2.工區周邊未依設計設置乙種安全圍籬，行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。	旭昇營造有限公司
2	106.02.15	苗栗縣南庄鄉公所	苗栗縣南庄鄉蓬萊村七星宮周邊環境規劃設計暨工程案	乙等	77	50.35%	1.工地現場四周的安全防護設施，未依圖說、規範確實設置，不符合工程需求，如蓬萊國小瞭望台施工作業，對於學童隔離防護及安全設施不足、廟前廣場只以警示帶隔離...等。 2.七星宮廟前廣場鋪面底層混凝土面有龜裂(前面)及表面浮渣未清理。	騰楓營造工程有限公司
3	106.03.24	新竹縣政府文化局	新竹縣縣定古蹟關西分駐所第一期修復工程案	乙等	77	92.08%	1.工區出入口路面不平整且上方鋪設木板易翹起，有安全疑慮。 2.入口意象道路地面回填料碎石、磚頭、石塊...等雜物，未確實清除。	佳禾營造有限公司
4	106.03.27	苗栗縣竹南鎮公所	竹南鎮五穀宮周邊環境改善工程-竹南好客遊(第一期)	乙等	77	68.50%	1.各工區入口處宜增設拒馬、交通錐及警告燈等，禁止無關人員擅入。 2.未逐日檢查填寫職業安全衛生自主檢查表。	慶鼎營造有限公司
5	106.04.10	客家委員會客家文化發展中心	六堆園區濕地公園綠能水資源再生及水圳生態體驗工程	甲等	81	29.46%	1.濕地公園步道PC拉毛鋪面之模板規格應依規定施作，模板支撐(現場採用鋼筋支撐)間距過大、斜撐設置不足。 2.竹涼亭修繕之竹子、木角材須作防腐處理，固定綁紮之材料須防腐蝕；部分龜裂之修繕鐵木應以處理。	泰佳營造有限公司
6	106.04.10	屏東縣政府	六堆客家文化信仰中心整體風貌改善工程	甲等	82	45.55%	1.迴廊圓立柱柱座與預留孔間之收邊處理不佳，部分間隙大。 2.化胎周圍砌牆清水磚表面有水泥砂漿殘留，應做清理。	順裕營造有限公司
7	106.04.18	新竹縣竹東鎮公所	竹東水岸光廊客意形塑工程	甲等	81	69.34%	1.跨橋鋼構及欄杆基座鋼材部分有污斑，應依本工程材料規範，鋼材表面需熱浸鍍鋅+面漆、補塗裝。 2.弧形座椅/椅面板之不銹鋼螺絲固定洞，未依圖說使用適當材料並確實填平；跨橋平台鋼構造之L形補強構件，以兩件焊接而成，而非整組。	坤星營造股份有限公司
8	106.04.21	南投縣草屯鎮公所	南投縣草屯鎮台3線客家學堂環境營造規劃設計暨工程-工程部分	乙等	78	48.35%	1.無極衷忠義民宮停車場伸縮縫未施作，現場已有龜裂。 2.追恩祠前收邊鋼板固定不確實，變形不成直線；上林活動中心部分前廣場與植草磚部分地坪銜接不順。	廣欣營造有限公司
9	106.04.25	屏東縣新埤鄉公所	南岸佳客迎四方-屏東縣新埤鄉客家聚落四大節點營造規劃設計暨工程案	甲等	81	54.61%	1.打鐵聚落天后宮前廣場旁既有排水溝蓋應使用防砂網保護，以避免鋪面砂流入溝內。 2.南岸聚落伯公前有1組三角燈之RC基座與四周高壓磚鋪面之線形不順，有錯位歪斜現象；另伯公右側路燈RC基座預埋螺絲固定螺帽未施作；基座水泥漿完成面外觀完整性不足，有礙觀瞻。	泰郡營造有限公司
10	106.05.09	苗栗縣獅潭鄉公所	獅潭鄉新店村舊穀倉文化空間計畫(第二期)	甲等	81	61.81%	1.各項施工品質管理標準格式錯誤、未定性定量、檢驗方法不明確、檢驗頻率不符規定、內容不符本工程需求，且未撰寫屋頂及門窗工程；材料試驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄表單等項目不完整；公共工程監造報表未落實填寫，如：第2、3、4項大部分未填寫。 2.品質計畫未落實審查，且內容不符需求未要求改善，致未落實執行三級品管。	借泰營造有限公司
11	106.05.12	花蓮縣文化局	花蓮縣歷史建築豐裡國小禮堂暨周邊環境修復再利用工程	甲等	80	72.53%	1.所有結構體(包含混凝土地面、水溝)，外露部分都應作隅角，避免因尖銳角造成受傷意外。 2.禮堂木桁架外觀有螺絲銹污、多餘鐵件、鐵釘...等雜物，未確實清除。	長富營造有限公司
12	106.05.19	新北市政府客家事務局	新北市客家文化園區二期第一階段景觀改善及室內設施設備更新修繕工程	乙等	79	44.10%	1.施工自主檢查次數太少、頻率太低，且僅有材料檢查，未落實執行施工檢查；自主檢查表未作目錄及統計，如：櫥櫃僅有3頁，且填載內容與工程項目不符，如：瓦斯爐等。 2.施工廠商整地工程未依圖說落實測量及放樣作業，高程未設BM點及龍門板，無法檢測相關坡度，控制地面高程，監造單位亦未確實檢核放樣成果。	宏綠景觀股份有限公司
13	106.05.19	桃園市平鎮區公所	桃園市平鎮區重拾安平鎮庄客家生活美好時光-綠水溪客家生態坡川生活空間營造工程	乙等	77	45.69%	1.多數工項未依施工圖說、規範及計畫書確實施作，不符合「按圖施工」之基本要求，如：砌卵石駁坎未作基礎及填縫料等。 2.護岸陡峭坡度過大，未作穩定工法(安息角)及夯實斜坡土方。	茂聖營造工程股份有限公司
14	106.05.23	屏東縣政府客家事務局	萬巒「好學客庄」客家勤學步道暨周邊環境工程	甲等	80	40.76%	1.部分路緣石間縫過大，未確實填補，且接縫平整度不佳、部分彎道處銜接不良，不符合規範。 2.現場堆置的回填級配料未加防塵布覆蓋，含廢棄物、有機物...等雜物，未確實清除。	巨格土木包工業
15	106.06.12	桃園市政府客家事務局	「台灣客家歌后-賴碧霞文物展示規劃設計暨先期工程案」工程採購案	甲等	84	56.62%	1.電氣管路出口及線路聯接處未以出線盒或接線箱處理；本工程部分增設回路未設置地線；配線箱體多餘管路預留開口未密封處理，易有異物侵入。 2.入口天花板留設檢修口與隔屏相衝突，位置設置不妥，造成無法檢修使用，且未妥善修補處理。	群航室內裝修設計工程有限公司

106年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
16	106.06.15	臺南市政府民族事務委員會	南瀛客家文化會館整修工程	乙等	78	34.77%	1.一樓無障礙廁所污水管材料不符規定，未設置污水專用桶管(厚管)，且洩水坡度亦有不足。 2.利用拆除欄杆之既有樓梯，作為安全上下設備，應依規定設置安全護欄。	明聖營造有限公司
17	106.06.23	南投縣竹山鎮公所	南投縣竹山鎮林圯埔好客菸寮文化坊-主體修復暨周邊環境設計改善工程	乙等	76	46.70%	1.廁所牆面二層鋼筋部分傾斜偏移，未確實使用墊塊，保護層不足。 2.目前工期已使用近70%，實地訪查後，實際許多重要工項皆尚未執行，實際完成工作量約占30%，工程進度嚴重落後，主辦機關與監造單位未確實管控工程進度，恐無法於預定完工日期竣工，必須提出趕工計畫積極趕進度。	廣灃營造有限公司
18	106.06.26	屏東縣麟洛鄉公所	麟洛鄉客家生活記憶空間體驗廊道營造與周邊景觀改善工程	甲等	80	25.84%	1.部分緣石施工縫及銜接部分不良；水泥路面尚無設置施工縫及伸縮縫，且已有龜裂情形。 2.工區水泥路面步道鄰接生態河道邊緣，在正式安全護欄尚未施作前，請設置安全警示、防護措施。	久漢營造工程有限公司
19	106.06.29	花蓮縣花蓮市公所	東線舊鐵道田浦客家風情巡禮規劃設計暨工程	乙等	78	45.66%	1.仿舊鐵軌散步道，部分鐵軌高度與預鑄緣石高程，尚有些許落差，請再檢視。 2.施工現場路邊交通警告設施不足，未依設計圖P-1規定，設置警戒標示，例如A~D工區，未設警語標示牌及交通錐連桿有不足情形等。	雄豐營造有限公司
20	106.07.14	苗栗縣南庄鄉公所	苗栗縣南庄鄉南富村社區環境規劃設計暨工程案	乙等	79	21.26%	1.磚砌花台之陶磚勾縫未標示尺寸，致使間距、深度不一，影響美觀；第二公井水泥打底牆面空隙太大；花架修整C型鋼顏色不一；慢城南庄意象設置圖之頂版厚度僅1cm，惟其三根鋼筋斷面合計5.2cm，顯然加保護層厚度2@2.5cm已超過設計厚度，鋼筋將外露腐蝕，請檢討設計。 2.活動式工作台之踏板、護欄及固定設施等不符規定。	六合土木包工業
21	106.07.18	高雄市甲仙區公所	甲仙觀光休閒農產加工廠工程	乙等	78	50.16%	1.工區主出入口處新建排水溝側牆與預鑄蓋板之間，部分間縫過大、平直度不佳；陰井及水溝之混凝土邊緣，有破損、缺漏...等不良現象，未妥善修補。 2.接地端子不可多迴路共用一端子。	名慶營造有限公司
22	106.07.24	苗栗縣南庄鄉公所	南庄鄉獅山村竹林古道周邊環境改善規劃設計暨工程案	乙等	78	96.75%	1.掘石子排水溝略呈U型，與設計所提之半圓弧型不符，完成面及收邊亦不整齊。 2.步道路面與路側現地高差大，臨時護欄僅以警示帶綁繫連結，安全設施不足；工區周邊安全防護、警示措施應加強，交通錐宜加密排列，以徹底隔離並預防傾倒。	天王營造有限公司
23	106.08.14	桃園市政府文化局	楊梅故事園區 - 楊梅國中校長及教職員宿舍群修復工程	甲等	81	24.03%	1.C棟鋼骨構件組立之焊道表面不平整或未滿焊。 2.第12號牆邊柱有結構性破壞之裂縫，且柱腳與地坪的連接處有空縫現象，結構安全性不佳、完整性不足，未妥善補強處理。	毅國營造有限公司
24	106.08.18	南投縣竹山鎮公所	南投縣竹山鎮林圯埔好客菸寮文化坊-主體修復暨周邊環境設計改善工程(複查)	乙等	76	53.00%	1.應檢討改善新進木料節理之多寡會影響木結構應力受力的安全；新木料部分已有乾裂瑕疵，龜裂裂縫深入木料三分之一，影響應力安全。 2.施工架未架設於穩固基礎上，請再檢討與支撐墊之架設是否合乎規定。	廣灃營造有限公司
25	106.08.18	南投縣水里鄉公所	水里鄉重現陳有蘭溪沿線客庄(上安、郡坑)引水技藝工程	乙等	77	69.95%	1.圓型儲水槽組立之模版，橫向、斜撐顯見不足須加強，避免爆模情形；水泥路面邊模支撐不穩歪斜。 2.目標工期已近70%，實地訪查後，實際許多重要與困難工項皆尚未執行，實際完成工作量約占30%，工程進度嚴重落後，主辦機關與監造單位未確實管控工程進度，恐無法於預定完工日期竣工，監造單位須落實督導承攬廠商提出趕工計畫積極趕；工地現場目前僅完成儲水槽部分，管線均尚未鋪設，管線總長十多公里，顯示施工進度管理不良，必須增加人工工班，以趕趕施工進度。	進昇營造有限公司
26	106.08.21	屏東縣內埔鄉公所	屏東縣內埔鄉東勢村客家聚落生活環境營造工程-客家九香文化主題花園工程	乙等	79	81.64%	1.九香文化主題花園與斜坡及鄰房交界面處地面排水不良，有積水滿溢至碎石步道鋪面內，而無法排入原有水溝，請改善排入原有水溝。 2.人行道部分路段下陷有積水情形；整修後廁所之施工缺失如：(1)室內地坪比外面走道低，雨水會進入廁所。(2)蹲式廁所請加作手握扶手，以利使用。	寶棋營造有限公司
27	106.08.25	桃園市政府文化局	鍾肇政文學生活園區整體修復工程	乙等	76	24.20%	1.3.5.7.9.11號內磚牆之不銹鋼絲網補強之固定方式與設計圖不一致(圖號：1S1-04)。 2.施工架老舊，施工架部分腳架直接與土壤接觸，未設置支承墊，未與穩定構造物妥實連結，部分斜撐未固定、踏板上放置瓦片等。	申安營造股份有限公司
28	106.09.15	苗栗縣通霄鎮公所	通霄鎮烏眉里客家生活廊道周邊環境改善第二期計畫工程	甲等	80	51.37%	1.監造單位抽查施工作業及抽驗材料設備次數偏低，休憩花架工程施工抽查紀錄檢查數據與現場不符，地坪連鎖磚、廁所牆面陶板磚、土牆等未詳實填寫抽查紀錄；監造計畫材料檢(試)驗管制總表有「型鋼鍍鋅試驗」，契約未編列試驗費用。 2.土磚屋之托梁架、屋梁面砂漿未清除；工區二之土磚屋牆面數處有龜裂，粉刷前宜保持適當溼度。	成鑫營造有限公司

106年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
29	106.09.20	屏東縣政府客家事務處	美哉高樹-高樹國小客庄意象環境工程案	乙等	77	25.07%	1.未提出S-曲線或bar chart計算進度，無法核算進度，目標工期已使用55天，已使用達45%，而實際完成工作量約25%，尚有約75%工作量未完成，經實地訪查後，實際許多重要工項皆尚未執行，實際完成工作量約占20%，工程進度有落後之疑慮，主辦機關與監造單位未確實管控工程進度，恐無法於預定完工日期竣工，必須提出趕工計畫積極鎖趕。 2.鋪設水管區回填土夯實不足，且含有雜物未確實清除。	竣晟工程股份有限公司
30	106.09.29	新竹縣政府農業處	新竹縣臺灣客家文化暨農業創新園區(空間配置規劃運用計畫)	乙等	78	26.03%	1.鋪面下原有土層整地滾壓後應作壓實度檢驗，其壓實度應達90%以上，避免面層下陷及不平(現有前期完成之鋪面已呈破壞及不平現象)，未見工地密度夯實試驗資料。 2.目前工期已使用達1/3，而實際完成工作量約20%，工程進度有落後之疑慮，未確實管控工程進度。	臺發營造有限公司
31	106.09.30	屏東縣屏東市公所	屏東市戰後河婆客家信仰中心周邊環境改善計畫	乙等	78	24.84%	1.材料迄今僅鋼筋及混凝土送審及送驗，餘皆無提送及審查紀錄，進度明顯落實及影響整體工進，監造單位應監督廠商依預定時程管制，以利作業；鋼筋出廠及無輻射證明未註明工程名稱及廠商；混凝土試驗報告判讀，廠商未簽註日期；尚有抽水泵浦及低密度再生透水混凝土兩項材料設備未完成送審。 2.施工架走道設置未符規定，端部未設置交叉阻隔；施工架未設防護網及防墜措施。	宇勛工程有限公司
32	106.10.06	高雄市阿蓮區公所	玉庫里崑崙宮周邊環境改善工程	甲等	82	95.42%	1.花架仿木格柵梁螺栓接合不符規定，固定螺栓部分長度略有不足，應有突出螺帽2至3牙之長度。 2.花架鋼構基座預埋之固定螺栓突出部分過長，宜裁減並使用套頭螺帽保護，以維安全及美觀。	國誠營造股份有限公司
33	106.10.23	臺中市政府教育局	歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	乙等	78	13.26%	1.工區材料未分類整理保護堆放，現場拆解後廢棄物亦未確實分類及防護，影響環境及動線。 2.施工架基礎未與穩定構造物妥實連接不符合需求。	苑裡營造有限公司
34	106.10.30	臺東縣政府文化處	臺東客家學堂修繕計畫	甲等	80	99.97%	1.室內電線全部裸線，未鋪設PVC導管，裸線端部未纏膠帶。 2.木構架鐵件補強不足(人字梁)，且未以相近木料修補。	利戎營造有限公司
35	106.10.31	新北市三芝區公所	新北市三芝區賞桐步道周邊設施改善工程	乙等	78	29.00%	1.奉茶亭柱位放樣誤差大，鋼筋保護層不足，部分水溝鋼筋墊塊不符合規定。 2.廁所模板表面混凝土未清除，無脫模劑或不符規定，模板組立以鋼筋及竹子替代角材支撐不符規定，模板間為緊密有縫隙；賞桐廣場模板混凝土渣未清理，亦未塗模板油。	凱聖營造有限公司
36	106.11.08	桃園市政府文化局	鍾肇政文學生活園區整體修復工程(複查)	乙等	76	37.00%	1.施工架支撐部分懸空，端部未以交叉拉桿防護，且未與穩定構造物妥實連接，連結處以鐵絲綁紮亦不符合規定，方向改變處沒有平台連接，致無法行走。 2.上下高差約1公尺的行走斜梯沒有充分固定，且行走斜梯板太窄，易生危險。	申安營造股份有限公司
37	106.11.20	雲林縣政府文化處	詔安客家歷史建築「古坑東和派出所」保護棚架工程	未列等	不計分	23.89%	1.現場鋼構之鋼板下方無收縮水泥高度約有3公分，預埋於基礎短柱之螺栓，須再檢查與鋼構底座鋼板連接之長度，是否足夠鎖上螺母。 2.現場後段需拆解後廢棄物仍未確實分類及防護，將影響工人工作動線。	益安營造有限公司
38	106.11.22	新竹縣政府文化局	新竹縣縣定古蹟北埔姜阿新故宅修復及再利用工程案	乙等	78	26.11%	1.樓板銹蝕之鋼筋及管線，未確實依規範抽換、更新，不符合規範。 2.地坪磁磚打除後，部分未確實清除，造成地面高低差過大約1-3CM，未妥善處理。	財義營造有限公司
39	106.11.24	花蓮縣花蓮市公所	花蓮市好客文化會館展示空間優化工程	甲等	82	67.00%	1.牆面或水泥柱上部分電線孔座及出線盒之開口未設置塑膠蓋保護。 2.工區室內木柱及施工圍籬側撐木條，有暴露鐵釘未拔除或釘入。	振豐土木包工業
40	106.11.27	新竹縣政府農業處	新竹縣臺灣客家文化暨農業創新園區(空間配置規劃運用計畫)(複查)	甲等	80	45.55%	1.高壓磚鋪面工程排水不良，有積水現象，建議一併檢討停車場低窪處積水改善。 2.伯公景觀區金爐之清水磚牆體角隅尖銳，邊緣未導角處理。	臺發營造有限公司
41	106.11.28	苗栗縣公館鄉公所	苗栗縣公館鄉館南村客庄多功能活動廣場營造計畫	乙等	76	17.57%	1.工區暴露之鋼筋未加蓋或加裝護套等防護設施。 2.整地後地表仍有雜草、雜物、磁磚與混凝土等營建廢棄物，未確實清除。	欣岳營造有限公司
42	106.12.06	新竹縣政府文化局	新竹縣縣定古蹟新埔張氏家廟修復及再利用工程案	乙等	77	8.05%	1.整地工程時，應將石塊、磚塊、鐵線、木料、有機物...等雜物確實清除再回填滾壓，不良之土壤亦應清除。 2.鋪面內之手孔蓋板應以混凝土框固定，避免日後車輛行駛滑動。	當代營造有限公司
43	106.12.06	新竹縣政府文化局	新竹縣縣定古蹟新埔范氏家廟修復及再利用工程案	甲等	82	12.62%	1.外側圍牆之土塼牆身防護措施不足。 2.施工架上方工作平台兩端宜增設防墜設施；施工架應增設防止物體掉落設施，如安全網。	財義營造有限公司
44	106.12.15	宜蘭縣冬山鄉公所	冬山阿萊城、火燒城(聚落水圳廟埕)客庄生活故事廊帶工程	甲等	82	10.82%	1.大興路臨水圳側拆除路邊花台及切割路面，工區鄰接道路施工，宜加強設置施工標誌及警告燈號等交通維持及安全設施。 2.放樣作業未將放樣標線或基準點明確標示，不符合需求。	家祥營造有限公司

106年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
45	106.12.19	臺中市文化資產處	臺中市歷史建築萬選居修復工程案	甲等	82	8.19%	1.施工架斜撐拉桿固定不良，應改善。 2.現場拆解後廢棄物部分仍未確實分類及防護，影響工人工施工動線。	慶仁營造有限公司
46	106.12.26	苗栗縣大湖鄉公所	大湖鄉生活文化廣場整體環境營造工程	乙等	78	15.00%	1.放樣作業未依圖說規定準確及早辦理，不符合需求。 2.既有電錶箱移位施工時，無相關安全防護設施，不符合規範。	九州土木工程有限公司
47	106.12.29	屏東縣政府客家事務處	屏東縣內埔鄉新北勢庄文化廊道暨社區生活空間環境營造工程	甲等	80	19.81%	1.國王宮立面抵石子部份接縫處有小裂縫，部份填膠泥垂流。 2.另醬油廠之文化廊道主題牆下方之排水暗溝蓋板已斷裂，請以RC水溝蓋板施作修復。	士鴻營造股份有限公司