

109年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
1	1090106	苗栗縣苑裡鎮公所	山腳客家趕集場域營造計畫	甲等	81	95.06%	1.既有PC層表面不平整，宜先整平再施作裝飾地坪(綠底標線人行道)。 2.造型圍牆牆柱陶版切割有銳角，應倒角收邊圓滑平順；FRP止滑地板固定螺絲有少部分高出地板，平整度不佳。	協發土木包工業
2	1090115	雲林縣政府民政處	詔安七崁振興-頭崁農村生活見學計畫	乙等	77	42.45%	1.見學場域(二)搭設之施工架未合乎規定，橫向與斜向支撐不足、未鋪設走道、未鋪設腳趾板、亦未設置壁連桿與穩定構造物妥實連接且未設置防護網。 2.見學場域(二)機水電埋設管路出口處部分未作管帽保護，易遭異物阻塞；預埋管路於牆壁須妥當修繕，以免日後牆壁產生裂縫；出線盒內出入口須使用喇叭型塑膠管，以免拉電線破皮，產生用電危險；地面上已預埋路管出口處須作防護，以免人員絆倒。	嵩航營造有限公司
3	1090116	高雄市政府客家事務委員會	邱養生家族夥房整修工程案	乙等	78	61.97%	1.木窗框底部與牆體之間縫，未妥善以凹縫施作，導軌未設置洩水溝。 2.施工架不符規定，如部分未安裝插銷、相鄰踏板高差超過60cm、部分端部無交叉拉桿等防護措施。	正宇營造股份有限公司
4	1090205	臺中市建設局新建工程處	東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫(北中段)工程	乙等	77	73.81%	1.B區露骨材人行步道表面平整度不佳、粗糙，整體外觀不佳，需儘速改善；部分混凝土施工完成面外觀平整度不佳，需再加強；部分伸縮縫已缺角不平整。 2.管線埋設深度未符規定。	欣群營造有限公司
5	1090210	臺東縣池上鄉公所	田中央伯公池上福德宮周邊環境改善工程	甲等	81	58.37%	1.結構物(無論新的或舊的)殘留在內鐵絲或鋼筋，都應剪平或處理，不得外露腐蝕。 2.廁所隔間牆轉角押條施工粗糙，未妥善修飾處理；景觀鋼構基腳與地坪之界面的收邊不良，未妥善收邊處理；原有倉庫與新鋪混凝土地坪之收邊，施工粗糙、線形不協調，未妥善處理。	鼎成土木包工業
6	1090212	彰化縣埔心鄉公所	彰化縣埔心鄉福德宮客心文化亮點建構計畫工程	乙等	77	60.57%	1.張氏古厝工區廣場地坪鋼線網顯見保護層不足。 2.南昌堂工區現場施工架組立，部分有不足情形，如最上層未設防護架、踏板未符規定、上下框管部分未依規定設置環扣插銷、部分下欄杆未設置。	廣濃營造有限公司
7	1090213	新竹縣峨眉鄉公所	峨眉桃花源-十二寮循環共享社區計畫(景觀綠美化)	甲等	81	68.35%	1.砌石溝之卵石間隙部分過大，未確實以礫石及水泥砂漿填塞。 2.放樣固定鋼筋立於基地中，端部銳利未加護蓋保護，易造成人員傷害。	龍裕營造有限公司
8	1090218	高雄市美濃區公所	美濃菸葉輔導站修復工程	甲等	82	98.54%	1.一般施工缺失：(1)鋼製落水管下方的犬走PC地面，未施作截水溝，以接鋼製落水管雨水直接進入排水溝，請改善。(2)室內、室外地坪交界面，未銼施工縫並填縫。(3)工區內排水溝銜接處混凝土殘渣需清理。 2.木結構施作缺失：(1)A、B、C區接鄰處上方木造屋構架與間柱接頭，請以螺絲釘加強固定。(2)實木門(扇)框表面粗糙，請細磨平滑後再刷塗護木漆。	勝鴻營建股份有限公司
9	1090218	高雄市政府教育局	高雄市美濃區吉東國民小學「木作及陶作教室裝修及客家穀倉」工程	甲等	81	88.85%	1.木作教室南洋檫木桌、椅子，表面稍嫌粗糙，請細磨後再刷塗護木漆。 2.木作教室及穀倉2處工區現場之警示帶與夜間警示燈等設施不足。	慶發土木包工業
10	1090306	臺中市建設局養護工程處	東勢區大茅埔聚落整體環境營造提升計畫統包工程	甲等	80	88.40%	1.停車場路燈基座與基礎之固定螺栓預留高出基礎面的長度，不應大於2倍螺栓高度加螺帽的高度。 2.木棧道基座鋼承版部分已生銹。	隆懿營造有限公司
11	1090311	屏東縣萬巒鄉公所	屏東萬巒兒童親水公園	乙等	79	53.94%	1.植草磚磚縫有部分已長草，表示鋪面底部回填料含有雜質，施工不確實所致，須改善；部分磚縫回填料已下陷，須修繕。 2.PC刷毛鋪面線形部分不平順、部分收邊有缺角、部分鋼筋搭接不合規範。	久騰營造有限公司
12	1090318	高雄市政府客家事務委員會	美濃客家文物館機電設備重置工程	乙等	79	39.60%	1.台電配電場之接地測試箱請單獨設置(含混凝土基座)，KWH盤內接地引上線應作外移；E極裸銅線請使用塑膠CD管作保護並設置止水板；施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測，且接地線未確實保護有氧化情形。 2.發電機油箱腳架未確實固定，應設置固定座。	順野電機有限公司

109年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第	查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商	
13	1090331	苗栗縣獅潭鄉公所	「漫步山林 悠活豐林」獅潭鄉豐林村地理中心據點步道改善計畫	甲等	82	90.76%	1.(1)既有平台改善原有鋼構側面鏽蝕(外側)嚴重卻未清除處理並塗漆，請全面清查處理。(2)H型鋼排列後，其接頭處應全銲接，不宜點銲，避免滑動。(3)H型鋼數量不少，但其鍍鋅含量卻都未作試驗(一級、二級品管)。 2.混凝土結構物(無論新的或舊的)殘留在內鐵絲或鋼筋，都應剪平或處理，不得外露腐蝕。	欣岳營造有限公司
14	1090331	苗栗縣獅潭鄉公所	「慢活新獅潭·古道憶風情」鐘樓古道建置整體營造計畫工程	甲等	82	47.88%	1.階梯步道兩側部分鬆土高於步道，大雨時會造成泥水漫流於階梯上，宜先整平。 2.階梯步道固定枕木之鋼筋及土包之彎鈎任意堆置，未妥善保護。	沅通營造有限公司
15	1090401	新竹縣政府文化局	新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案	乙等	79	77.62%	1.臨時用電設備未於該設備之連接電路上設置漏電斷路器。 2.二樓露台邊緣未設置符合規定的安全護欄及警示帶等防墜措施；建築物後側地勢高差所設置之木條欄杆，防墜之穩固性待加強。	昱旺開發營造有限公司
16	1090414	桃園市政府工務局新建工程處	永安海螺文化體驗園區工程	甲等	83	56.98%	1.發電機房地坪有積水情形；部分草溝排水不良，有積水之不良現象。 2.屋頂邊緣未設置符合規定之護欄、警示帶等防墜設施。	日富營造股份有限公司
17	1090421	苗栗縣後龍鎮公所	苗栗縣後龍鎮校椅客庄生活營造計畫	甲等	81	77.90%	1.涼亭柱鋼筋間距不符規定。 2.造型仿木休憩設施，施工架未設置安全上下設備。	立宇土木包工業
18	1090421	苗栗縣造橋鄉公所	苗栗縣造橋鄉臺三線副軸口山步道、劍潭古道網路整建第一期工程	甲等	82	64.45%	1.過山洞意象之混凝土表面轉角尖銳，宜倒角圓滑收邊。 2.第二停留點尾端安全設施不足，鄰台鐵軌道側圍籬有二處損壞。	慶鼎營造有限公司
19	1090428	苗栗縣政府國際文化觀光局	客家文學花園計畫(第二期)	乙等	77	26.55%	1.(1)加蓋溝側牆鋼筋排列歪斜錯置、部分保護層不足。(2)遊客中心地梁及柱之鋼筋保護層不足，部分只有1cm。 2.(1)遊客中心電梯坑積水，坑中有台梯，未設置安全防護設施。(2)高差2M以上未設置護欄、如矩形加蓋溝。	天乙營造有限公司
20	1090430	苗栗縣政府國際文化觀光局	苗栗縣三義勝興舊山線桐花軸線環境營造計畫	乙等	77	42.45%	1.工區一人行道高壓磚及界石鋪設，間縫落差大、斜坡段鋪設欠穩固、界石線形不平順、組合磚與界石接合不良；工區二步道組合磚部分破裂或缺損未更新修補，且鋪設穩固性不佳、有滑動的不良現象，不合規範。 2.工區一新舊水泥壓花地坪之界面，線形不直、不協調，樹穴界石之間間縫大小不一致，部分間縫過大易造成土壤流失；工區二步道旁欄杆混凝土基座與界石之間距線形不直、不協調，木棧道端部與原有地面有高差，有跌倒安全疑慮，不合規範，步道組合磚與界石之間間縫大小不一致，部分間縫過大；駁坎擋土牆的前後斷面收邊(尾)不佳，請重新檢討，避免坡面土壤掉落及不美觀。	偉泰營造有限公司
21	1090430	新竹市工務處	關東客家主題市場改造計畫工程	甲等	81	38.93%	1.原有混凝土樑柱SRC結構體與新H型鋼連結處，修補材料之規格及方式與規範不符，應採方正切割敲除，鋼梁定位後，再以至少相同強度的不收缩混凝土補滿，以避免造成混凝土之結構弱面。 2.二樓新增屋頂外緣應加強防止物體飛落之相關設施。	天崗營造股份有限公司
22	1090508	屏東縣政府客家事務處	屏東縣客庄可產業跨域推廣所第三期工程(空間裝修與設備)	甲等	82	98.80%	1.(1)中島區室內地板鋪設地磚之水泥砂漿有殘留在第一期工程完成鋼構基座，請清除。(2)監視設備及LED燈具設備之吊筋材質(未採用鋼絞線)及每座燈具設備須施作吊掛。 2.工地現應依規定設置臨時配電箱，箱內依規定設置漏電斷路器並做獨立接地，且提供施工用接地型3孔式插座，現況分電箱之用電分路，其裝置之漏電斷路器未設置於連接電路上。	枝達室內裝修工程有限公司
23	1090511	臺中市豐原區公所	豐原區翁社客庄環境景觀營造規劃設計暨工程施作計畫(第一期)	乙等	78	35.80%	1.舊路面挖除後，原有管線PVC管保護設施不足，需再加強。 2.豐年路251巷與261巷之叉路口，有一戶民房室內地坪低於室外巷道彩晶高壓地磚路面，下雨時路面排水易進入該戶民房。如何施作擋水墩，請與住戶協商，共同研議可行作法。	隆懿營造有限公司
24	1090518	桃園市都市發展局	桃園新屋區海容石塼解說園區計畫景觀工程	甲等	80	59.13%	1.木棧道實木鋪面現場有階梯高差，與圖L1-03為斜坡(無階梯)之設計圖不符。 2.高壓混凝土磚之步道基底層(碎石級配)完成面平整度不佳，未分層夯實，有積水現象。	傳亞營造有限公司

109年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
25	1090527	苗栗縣銅鑼鄉公所	花現銅鑼特色環境營造工程計畫	甲等	81	54.60%	1.《工區二》停車位之車擋石的位置部分偏移，與圖說規定不符。 2.《工區三》花台混凝土完成面有蜂窩產生，且未妥善、確實修補改善。	慶鼎營造有限公司
26	1090529	桃園市政府工務局新建工程處	臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程	乙等	78	69.21%	1.展廳旁水溝擋土牆鋼筋偏移，模板組立歪斜，未確實使用間隔器或墊塊，部分保護層不足；茶工廠2樓牆筋保護層亦不足(小於1cm)。 2.工地現場材料未妥善堆高放置，且未妥善保護，如鋼筋堆置區積水。	直佑營造股份有限公司
27	1090604	高雄市六龜區公所	六龜區界處擋土牆及新發社區節點改善工程	甲等	84	78.30%	1.新發社區節點陶磚植草磚鋪設部分有高低差現象、部分有裂縫變形等現象、部分植草磚與路緣磚鋪面間的間隙較大。 2.新發社區節點東側步道旁，景觀燈(路燈)部分預埋PVC電管埋設覆土深度不足，且露土段應加強保護。	鈺來營造有限公司
28	1090610	苗栗縣政府國際文化觀光局	明德水庫周邊暨日新島環境改善工程	乙等	78	86.90%	1.日新島水榭樓台咖啡館側面混凝土緣石線形不平順，部分緣石表面破損；且前方砌三層緣石線形、接縫不平順，水榭樓台景觀磚、高壓界石接縫不均勻；三層樹穴緣石線形亦不平順，收邊欠佳。 2.小木屋工區入口處鐵架有鋼棒凸出，未加裝防護設施。	天乙營造有限公司
29	1090616	苗栗縣公館鄉公所	浪漫悠油出磺坑-公館鄉客家圳頭文化公園環境營造計畫	甲等	81	25.56%	1.親水池之進出樓梯之最低層級高差異過大。 2.工區暴露鋼筋如樣板鋼筋、模板固定螺栓等易發生傷害尖銳物品未採取防護措施，例如加裝護套。	飛皇營造有限公司
30	1090617	桃園市政府工務局新建工程處	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程	乙等	73	31.84%	1.C區柱主筋與箍筋未確實綁紮固定，梁主筋過密及大部分未以鐵線固定，牆筋線型與間距控制不佳及部分保護層不足，二面牆鋼筋於陰角處、其中一面牆筋未綁定。 2.施工架之防墜網未固定於牆面、C區二樓四周邊緣及開口處，未設置符合規定的護欄、警示帶等防墜措施、施工架端部無交叉拉桿，防墜措施欠當，有墜落之虞。	菁木營造有限公司
31	1090619	屏東縣政府工務處	幸福驛客庄鐵道農藝文化園區營造工程	乙等	77	27.90%	1.電器設備機房的電力管路排置過密、複雜須加以整理，以免漏失與相互干擾。 2.草溝排水坡度不良，有高低不平順情形，花架旁之集水井4" PVC管預埋管進水高程太高，草溝內的雨水，恐無法順利排入集水井內，高程須再重新檢討調整。	鈺順營造工程有限公司
32	1090619	客家委員會客家文化發展中心	「六堆園區演藝廳及多媒體館空調系統改善暨機房整合工程」	甲等	81	57.00%	1.空調冰水主機、水塔基座排水須再整理、防震固定須加強，吊管部分亦須防震及防噪；另穿牆管部分須作防火填塞。 2.保溫水管鋼管放置後定位前之臨時固定架未架設；原有管路切管之管口未作防護罩。	天瀚工程有限公司
33	1090715	桃園市工務局	1895乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程	甲等	82	58.44%	1.工區16乙未之環主體工程兩側挑高為橋梁之鋼筋配置過於密集，部分鋼筋已形成一排或成一片，鋼筋配置過度緊密(小於25mm)，混凝土無法充填於鋼筋之間，請重新檢視鋼筋配置及施工。 2.樓板底混凝土完成面有板縫高低之平整度不佳，有礙觀瞻；清水混凝土完成面有裂縫、孔洞、色澤不一致等不良現象，未妥善修補；另鋼構接合處四周的清水混凝土有破裂、缺損之不良現象，未妥善修補。	開源營造股份有限公司
34	1090722	花蓮縣壽豐鄉公所	壽豐鄉豐田客家廊道文化生活環境第三期工程	乙等	79	45.53%	1.(1)工區01地下道牆貼「版岩片塊石」，其石材間縫過大與設計圖(密接處)不符。(2)工區07「社區牆面美化」之「釉面磚拼貼圖騰」，其「圖騰飾條樣式」與核定的圖樣不符，且未妥善處理。(3)工區08壽豐國中「圍牆美化」頂部「傳統筒瓦」未依現況繪製設計圖說，而現場施作與參考圖說不符，且未妥善處理。 2.(1)工區01地下道前階梯兩側牆面，有破損、裂縫...等不良狀況，未妥善修補。(2)各工區「田埂美化」頂面「復古磁磚」與牆面砌「集塊岩石」界面之間縫過大、施工粗糙，未確實填滿塞實。(3)工區08壽豐國中「白水泥斬石子」圍牆，其牆面有收縮裂縫產生，未妥善修補。(4)工區07「社區牆面美化」牆底部「窯燒磚」完成面髒污，未確實清理。	台盛營造股份有限公司
35	1090724	臺中市新社區公所	臺中市新社抽藤坑溪沿岸客庄聚落營造計畫	乙等	79	69.35%	1.工區-1農夫市集內原舊有棚架除銹未確實，致油漆表面出現顆粒狀，鋼棚架油漆部分不均勻、垂流等現象，須再補強。 2.植栽土壤內多雜物碎石，必須去除以植栽。	佐源股份有限公司
36	1090729	新竹縣政府文化局	新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第二期工程案	乙等	78	43.90%	1.職業安全衛生管理人員未出席工程施工查核，執行職務。 2.公三公園、故事館、民俗公園工區內之垃圾及廢棄物未清理，影響環境。	榮易營造有限公司

109年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
37	1090731	桃園市政府客家事務局	「桃園市浪漫臺三線國家自然步道主軸線環境整備工程」	甲等	80	45.97%	1.山溝陡峭，降雨流速急，應予自然導流避免沖刷邊坡。 2.小粗坑橫向截水溝兩側砌石未以小石子填縫，不穩固。	青立土木包工業
38	1090731	桃園市政府客家事務局	「循著浪漫的茶香味，探索三坑茶的起源-三坑茶港水與綠營造工程」	甲等	82	59.03%	1.公園既有金屬欄杆塗布仿木油漆未澈底磨平即上底漆，不符規定。 2.金檀木地板部分已龜裂。	展旭營造工程有限公司
39	1090813	苗栗縣政府國際文化觀光局	客家文學花園計畫(第二期)(複查)	乙等	77	60.12%	1.遊客中心三樓樓板模板支撐超過3.5M未依規定設置縱向、水平繫條及斜撐；獨立梁模板支撐於施工架上、支撐基底不穩固且歪斜。 2.遊客中心施工架未與穩定構造物實連接、部分鋼管未以插銷固定，而以鐵線捆紮、部分踏板未按照規定設置及固定、部分端部無交叉拉桿(防墜)、東側獨立施工架無側向斜撐。	天乙營造有限公司
40	1090813	苗栗縣政府國際文化觀光局	苗栗縣浪漫臺三線國家自然步道主軸線環境整備工程	乙等	79	58.48%	1.法雲寺步道仿木欄杆立木頂面未倒角、欄杆底部與橋面間距太大，部分立柱或欄杆碰傷或污漬未處理、少數未以螺絲釘固定。 2.未落實汛期工地防災減災演練，防汛期末落實自主檢查，僅辦理7月15日及8月3日，近期颱風及豪雨未檢查。	苗盛營造有限公司
41	1090817	高雄市杉林區公所	杉林上平公園及上平國小周邊客家聚落改善工程	甲等	81	40.93%	1.上平國小圍牆方形金屬欄杆開口處宜即時作填補，以避免雨水侵入方形管中。 2.上平公園步道燈電路配管管材不符，現場使用一般流體用PVC薄管(A管)，應使用電線導管(E管)。	慶通營造有限公司
42	1090827	屏東縣文化資產保護所	萬巒五溝水聚落重要祠堂及伙房(和興伙房)整體修復工程	甲等	81	25.45%	1.楹木入壁部分之防腐防蟲藥劑塗刷，部分有不足情形，須妥善作防腐處理及填滿砂漿。 2.地坪修繕時，須先挖除雜草，再施做地坪。	正宇營造股份有限公司
43	1090831	苗栗縣政府國際文化觀光局	客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區	乙等	76	52.52%	1.日式房屋外牆施工架高差2公尺以上，未設置符合規定的防護及防墜設施，上下設備數量不足且無扶手、無水平拉桿、缺安全網及防塵網、踏板上方有點焊鋼絲網等雜物未清除等缺失，請改善。 2.玄關階梯及地樑的水泥粉刷完成面，有裂縫的不良現象，未妥善修補。	天乙營造有限公司
44	1090909	苗栗縣政府國際文化觀光局	苗栗縣歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」整體修復工程案	甲等	81	26.70%	1.屋頂木構架之桁木與土塊牆接觸位置之木料防腐塗佈範圍須確實，以確保防腐效果。 2.右橫棟之門窗開口楣樑遭白蟻蛀蝕情況明顯，卻未標示整修或抽換，請檢討。	棟泰營造有限公司
45	1090909	新竹市工務處	市定古蹟新竹金山寺前期保護棚架工程	乙等	79	83.08%	1.鋼構立柱基礎鈹與混凝土基礎尚有孔隙，固定螺絲尚未完成；現場施作無斜撐，僅以施工架之踏板作為棚架水平方向繫材，難以確認其結構安全性，請查明妥處。 2.部分鋼構已生銹，焊道未滿焊影響結構力量，且室內棚架以點焊方式施作，設計圖無相關規範，請查明並妥為處理。	楷程營造有限公司
46	1090916	南投縣埔里鎮公所	客家文化生活及產業環境營造計畫-埔里鎮小埔社客庄環境營造規劃設計暨工程案(第三期)	乙等	77	54.12%	1.棧道型式二步道基座混凝土完成面水平度不佳，有積水情形，應改善。 2.小埔吊橋進入本工程新設棧道之交維設施不足，應禁止遊客進入，如未設置「活動式施工拒馬、警示帶及夜間警示燈」等。	上慶營造工程有限公司
47	1090926	桃園市政府工務局新建工程處	臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程(複查)	甲等	81	73.90%	1.出入口鍍鋅隔柵與地面不平整。 2.施工架搭接不應以鐵絲固定。	直佑營造股份有限公司
48	1090926	新竹市文化局	「新竹市客家主題圖書館及客家會館改造計畫」防水工程	乙等	78	96.09%	1.截水溝之落水頭的高程有誤(較高)，設置不當造成洩排水不良，不符合規範。 2.填縫劑表面施工平整度不佳。	天崗營造股份有限公司
49	1090928	桃園市政府工務局新建工程處	永安海螺文化體驗園區工程(複查)	甲等	82	74.23%	1.入口牆體銳角的混凝土完成面，有破損、線形不佳之不良現象，有礙觀瞻。 2.樓板混凝土完成面有裂縫，且有滲漏水之不良現象，未妥善修補。	日富營造股份有限公司

109年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
50	1090928	桃園市都市發展局	崙埔文化地景園區-庭園展銷設施工程	甲等	81	78.79%	1.基礎座預留鋼筋未成直線，部分保護層不足及部分緊貼基座鋼板。 2.集成材結構體穿孔釘處流出油漬，污損集成材完成面，有礙觀瞻。	天駿營造有限公司
51	1091007	新竹縣政府文化局	新竹縣縣定古蹟北埔慈天宮修復工程案	乙等	78	51.01%	1.慈天宮後面屋頂上小植栽及臨旁牆裂縫，須加以處理。 2.三川殿次間歸帶旁之瓦片，尚未清除，拆除後防水層務必深入歸帶並上捲；另兩廊屋面亦同。	立環營造股份有限公司
52	1091007	新竹縣寶山鄉公所	寶山鄉新城村、寶斗村、深井村、三峰村-古車路棧道改善及伯公廟周邊綠美化計畫(第二期)工程	甲等	81	70.13%	1.整地完成之邊坡，頗為陡峭，未作適當保護，請考量加鋪加勁網及規劃排水設施，以免塌陷，確保安全。 2.水溝臨道路之側壁頂端，有崩角情形，與壓花地坪接合處請妥善修復。	勇翔營造有限公司
53	1091016	客家委員會客家文化發展中心	六堆園區中軸景觀池木棧道等設施改善工程	甲等	82	59.12%	1.木棧道翻新RC基礎柱墩表面有孔洞現象，應確實修補以避免湖水滲入影響鋼筋強度。 2.A傘架之5棟建築物屋頂不銹鋼天溝排水管設計使用不銹鋼管宜注意與既有鋼構接觸或固定處，兩金屬間會產生「電位差銹蝕」(異質材料間)，為防制生銹腐蝕，應以絕緣材質設置隔離墊片；儲物貨櫃底部防銹處理不足，宜作加強。	育嘉營造有限公司
54	1091016	屏東縣政府客家事務處	屏東縣客家文物館建物修繕工程案	乙等	79	58.02%	1.中庭廣場花台基角以及花台砌磚裂縫的修補宜加強，基角隅處的水泥砂漿填角修補亦不足，容易造成防水層施作失敗。 2.大廳新設軌道燈具吊架宜加強水平繫筋的設置，以增加吊桿的穩定性。	士鴻營造股份有限公司
55	1091021	桃園市政府工務局新建工程處	桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程(複查)	乙等	78	77.68%	1.2F給水管、線架等吊筋未按照規定設置，如間距太大(3M以上)、轉彎處及過牆處未設置。 2.混凝土完成面有蜂窩產生，且未妥善、確實修補改善。	菁木營造有限公司
56	1091022	高雄市杉林區公所	杉林區枋寮溪暨金興吊橋周邊環境整修計畫	乙等	77	27.60%	1.新設擋土牆混凝土表面模板接縫處平整度欠佳。 2.三角平台樓梯踏步級高、級深尺寸差異大。	進順利土木包工業有限公司
57	1091030	苗栗縣苗栗市公所	苗栗市維祥庄客家聚落環境改善工程	甲等	80	56.06%	1.涼亭底面混凝土澆築後沒有保養溼治，裂痕很多。 2.工區部分地表土壤裸露，未採有效污染防治措施。	飛皇營造有限公司
58	1091113	彰化縣埤頭鄉公所	源成七界客家文化生活場域-埤頭七界好事公園環境營造計畫	甲等	81	63.95%	1.塑木花架上有部分螺帽有浮銹。 2.矮燈基礎螺栓未加袋帽(雙螺帽)防護。	致力營造有限公司
59	1091119	高雄市六龜區公所	六龜及新發大橋光雕工程	甲等	81	44.56%	1.六龜大橋北側低壓配電盤管路開口周圍填塞以及箱門壓條閉性宜作加強。 2.六龜大橋東側金屬線槽內之施工廢雜物及水泥砂漿殘渣應做清理並應將槽蓋即時安裝完成，以避免雨水或異物侵入。	雄鷄企業有限公司
60	1091123	屏東縣車城鄉公所	保力客家文化信仰中心整體風貌改善計畫	甲等	83	42.34%	1.褒忠亭既有亭頂之混凝土風化剝落情形明顯，且部份鋼筋裸露鏽蝕嚴重，請設計監造單位與承攬廠商對於施工法與施工階段的安全防護措施，宜做仔細評估確認並落實執行，以確保施工品質及施工安全。 2.廣場周圍新做排水明溝溝底排水口開口宜加強保護，以避免施工廢棄物阻塞管路。	靖廷土木包工業有限公司
61	1091127	桃園市政府客家事務局	「桃園市客家文化館後方公園環境改造工程」採購案	乙等	77	51.72%	1.清潔孔格柵蓋板未設角鋼，其基座不平整。 2.混凝土完成面不平整、收邊未做切角，不符合規範。	茂聖營造工程股份有限公司
62	1091130	屏東縣政府客家事務處	屏東縣客庄可可產業跨域推廣所第三期計畫統包工程	乙等	78	50.57%	1.鋼構銲道部分已生鏽；先行預留之短鋼條銲道部分不確實，須整修。 2.RC人行步道與RC預鑄U型排水明溝，兩者頂部高低差超過10公分，連接處有一縫隙，必須加以修繕。	枝達室內裝修工程有限公司

109年客家委員會工程施工查核結果一覽表

編號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	評分等第		查核時施工進度	查核主要缺失	施工廠商
63	1091130	屏東縣政府客家事務處	靚靚內埔—後堆客家水圳環境整治計畫東片村隘寮圳第一支線改善工程	甲等	82	27.25%	1.工區內預埋管路(水管及電管)出口處部分未作管帽保護，易遭異物阻塞。 2.水上休憩涼亭出入口與原地面銜接處有部分高低落差，須改善。	旭德營造工程有限公司
64	1091209	苗栗縣大湖鄉公所	苗栗縣大湖鄉新開村(老官道)客家文化生活環境營造計畫	甲等	81	44.60%	1.第一停留點仿木欄杆底部縱梁未在穩固基礎。 2.部分工區緊鄰道路，周邊之交通警告設施不足，宜加強夜間警示燈與道路施工標誌。	秉陽營造有限公司
65	1091214	嘉義縣中埔鄉公所	中埔鄉塩館、裕民、深坑、龍門好客庄漫遊環境營造計畫	乙等	78	54.10%	1.深坑村龍門社區集水井鍍鋅格柵之底部未設置外框，且未設置鐵鏈、插銷固定鍍鋅格柵，容易被竊走。 2.施工現場請設置移動式施工告示拒馬、重要路口或轉彎處請設置充水式紐澤西護欄及夜間警示燈，並張貼警示標誌圖樣。	瑞騰營造工程有限公司
66	1091216	嘉義縣溪口鄉公所	溪口鄉客家文化館館舍提升工程	乙等	79	11.56%	1.舊有構造物既有鋼筋已腐蝕須加以處理。 2.砌磚磚縫未填滿漿，打擊磚牆預埋管路於牆壁，須妥當修繕，以免日後牆壁產生裂縫。	陸福營造有限公司
67	1091216	嘉義縣政府建設處	「邊山花(lau´san´fa´)-慢遊三界埔舊於業文化場域工程」第一期工程	乙等	76	35.62%	1.機房區四周欄杆扶手設置時焊接部分未填滿；油漆厚薄不均勻、掉漆、垂流等不良現象，須再補強。 2.3個預鑄汗水混凝土處理池，預埋地下，相互之間有很大縫隙，須加以修繕。	富輝營造有限公司
68	1091225	屏東縣竹田鄉公所	竹田鄉西勢懷忠公園營造計畫	甲等	80	26.84%	1.機車停車場混凝土面須設置伸縮縫，以免大面積受熱脹冷縮而龜裂。 2.土地公廟前廣場高低不一，應重新檢測高程。	瑞銘營造工程有限公司
69	1091228	新北市三芝區公所	新北市三芝區客家聚落環境營造改善工程	甲等	80	8.28%	1.施工中堤頂步道頂板模板支撐底部未在穩固基礎上，部分支撐歪斜。 2.堤頂步道銜接箱涵壁有螺栓凸出模板，未加裝護套；另農村展覽室護欄亦有尖銳易被刺物件，未加保護套。	普億營造有限公司